



EN: This Datasheet/Document is presented by the manufacturer.

Please visit our website for pricing and availability at www.hestore.hu.

SOLDER

PEAK

Hőmérséklet-szabályzós forrasztóállomás: ZD-8936 modell

1.



SOLDER

PAK

2. Fontos biztonsági információk

- Az elektromos készülékek használata során mindig be kell tartani az alapvető biztonsági előírásokat.
- A készülék hálózati csatlakozásához ellenőrizze, hogy az adattáblán feltüntetett feszültség megegyezik-e a helyi hálózat feszültségével.
- Ezt a készüléket korlátozott fizikai-, érzékszervi- vagy szellemi képességekkel vagy tapasztalat- és ismeretek hiányával rendelkező személyek (beleértve a gyermekeket is) nem használhatják, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyel vagy tőle utasítást kaptak a készülék használatára vonatkozóan.
- Gyerekek a készülékkel nem játszhatnak.
- Ne működtesse a készüléket sérült csatlakozóval vagy vezetékkel, meghibásodás után, vagy miután bármilyen módon leesett vagy megrongálódott.
- Ha a tápkábel megsérült, a sérülések és veszélyek elkerülése érdekében azt képzett mérnöknek kell kicserélnie.
- Ha nem használja, a forrasztópákát az állványára kell helyezni.
- Gondoskodjon arról, hogy a készülék körül elegendő hely és szellőzés legyen a hő és/vagy füst távozásához.
- Soha ne tegye a terméket vagy annak részét vízbe, és ne használja, ha nedves a keze.
- Forrasztás közben viseljen megfelelő ruházatot és védőszemüveget.
- A forrasztási munkákat stabil, nem éghető felületen kell elvégezni.
- Ne érjen a forrasztóhegy/fűvóka közelében lévő fém részekhez.
- Ne hagyja a forrasztópákát felügyelet nélkül, amíg be van kapcsolva.
- Forrasztás után alaposan mosson kezet.
- Ellenőrizze, hogy a főkapcsoló kikapcsolt állapotban van-e, és húzza ki a csatlakozódugót, ha a készüléket nem használja.
- Tárolás előtt ellenőrizze, hogy az áramellátás ki van-e kapcsolva, és hagyja az állomást szobahőmérsékletre hűlni.

3. Jellemzői

Forrasztóállomás

- Hosszú élettartamú fűtőelem a gyors hevítéshez.
- LED digitális hőmérséklet-kijelző az üzemi hőmérséklet és állapotok megjelenítésére, könnyen kezelhető.
- Ez a forrasztóállomás innovatív fűtő- és érzékelő kombinációval rendelkezik, amely gyors felhevítést és gyors hőmérséklet-visszaállítást biztosít.
- A fogantyú gumi markolata lehetővé teszi a folyamatos használatot kényelmetlenség és kellemetlen melegérzet nélkül.
- Tartós fűtőelem a hosszú élettartamért és a gyors reakcióidőért.

Forasztópáka

SOLDER

PEAK

A 60 W (max. 90 W) teljesítményű forrasztópáka és az (N9 sorozatú) forrasztóhegyek széles választéka bárhol használható az elektronika területén.

A nagy teljesítmény és a vékony kialakítás finom forrasztási munkákra is alkalmassá teszi ezt a pákát. A fűtőelem PTC-ből készül, és a forrasztócsúcson lévő érzékelő gyorsan és pontosan szabályozhatja a forrasztási hőmérsékletet.

4. Specifikáció

Feszültség: AC 220-240V 50Hz

Forrasztópáka: 24V 60W (Max 90W)

Hőmérséklet tartomány: 50-480°C

Kijelző: LED


5. Használata

- Helyezze a forrasztópákát a tartóba.
- Ezután csatlakoztassa a csatlakozót az állomás csatlakozójához, és az óramutató járásával megegyező irányba forgatva húzza meg a dugó anyáját.
- Csatlakoztassa a vezérlőegységet az áramforráshoz, és kapcsolja be.
- Bekapcsol az önellenőrzés, amelyben az összes kijelzőelem röviden bekapcsol.
- Az elektronikus rendszer ezután automatikusan bekapcsol a beállított hőmérsékletre.

SOLDER

PEAK

6. A kijelző és a hőmérséklet beállítása

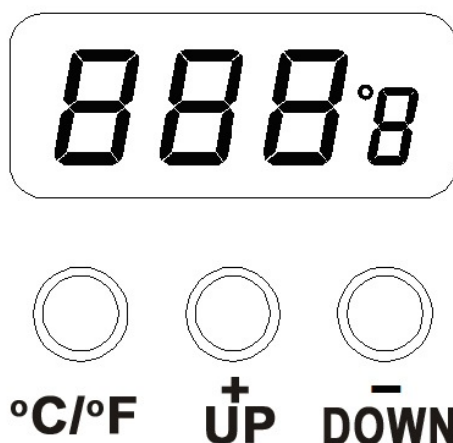

- A hőmérséklet beállításához nyomja meg a "+ FEL" vagy "- LE" gombot. Rövid megnyomással az alapérték $\pm 1\text{ }^{\circ}\text{C}$ -ot változik. Hosszú megnyomáskor az alapérték gyorsan változik, míg eléri a kívánt hőmérsékletet.
- A "°C/°F" a °C/°F közötti átváltó gomb. Az alapértelmezett mértékegység °C, nyomja meg a "°C/°F" gombot a °C és F közötti váltáshoz.

7. Karbantartás

További használat előtt a biztonsági berendezéseket vagy az enyhén sérült alkatrészeket gondosan ellenőrizni kell a hibamentes és rendeltetésszerű működés érdekében. Vizsgálja meg, hogy a mozgó alkatrészek hibátlanul működnek-e, és hogy nem akanak-e, vagy nem sérült-e meg valamelyik alkatrész. A sérült biztonsági berendezéseket és alkatrészeket szakképzett szerelőnek kell megjavítania vagy kicserélnie, feltéve, hogy a kezelési útmutatóban semmi más nincs feltüntetve. Csak ehhez a készülékhez való tartozékokat vagy kiegészítőket használjon. Más szerszámok és egyéb kiegészítők használata sérülésveszélyhez vezethet.

SOLDER

PAK

8. Figyelem!

A tápkábelt csak jóváhagyott hálózati aljzatokba vagy adapterekbe lehet csatlakoztatni.

Magas hőmérséklet

A forrasztóhegy hőmérséklete 480 °C (896 °F) körüli értéket ér el, amikor az áramellátás be van kapcsolva. Mivel a helytelen kezelés égéshez vagy tűzhez vezethet, ügyeljen a következő óvintézkedések betartására:

- Ne érjen a forrasztóhegy/fúvóka közelében lévő fém részekhez.
- Ne használja ezt a rendszert gyúlékony tárgyak közelében.
- Tájékoztassa a munkaterületen tartózkodó többi embert, hogy az egység nagyon magas hőmérsékletet érhet el, és potenciálisan veszélyesnek kell tekinteni.
- Kapcsolja ki a főkapcsolót szüneteknél és használat után.
- Az alkatrészek cseréje vagy a rendszer tárolása előtt kapcsolja ki az áramellátást, és hagyja lehűlni szobahőmérsékletre.
- **Figyelem: ha nincs használatban, az eszközt az állványra kell helyezni.**
- **A készülék gondatlan használata esetén tűz keletkezhet, éppen ezért:**
 - legyen óvatos, ha a készüléket éghető anyagokkal rendelkező helyeken használja;
 - hosszabb ideig ne használja ugyanarra a felületre;
 - ne használja robbanásveszélyes légkörben;
 - ne feledje, hogy a hő átvezethető nem látható, éghető anyagokra;
 - használat után helyezze a készüléket az állványára, és tárolás előtt hagyja lehűlni;
 - ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, ha be van kapcsolva.

Vigyázzon az eszközeire.

Ne használja a készüléket csak forrasztási vagy kiforrasztási célra.

Ne üsse a pákát/pisztolyt a munkasztalhoz, és ne tegye ki más módon se súlyos ütésnek.

Ne reszelje a forrasztóhegyet az oxid eltávolításához, kérjük, törölje le a hegyét a tisztítószivaccsal.

A forrasztópáka csatlakoztatása vagy leválasztása előtt kapcsolja ki az áramellátást.

A gyerekeket tartsa távol!

Figyelem: ez a készülék nem gyerekek számára készült.

A használaton kívüli forrasztóeszközöket száraz helyen kell tárolni, ahol gyerekek nem férhetnek hozzá. Kapcsolja ki az összes használaton kívüli forrasztó szerszámot.

Munkakörnyezet.

Ne használja a forrasztóállomást párás vagy nedves környezetben. A forrasztópákát és a hőlégfúvót a használat befejezése után a tartóba kell helyezni.

Tartsa be a munkahelyén érvényes biztonsági előírásokat.